



Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения  
«Симулятор токарного станка с ЧПУ» в среде Microsoft Windows


1. Перед началом установки экземпляра программного обеспечения распакуйте содержимое архива «CNC\_Simulator\_Setup.zip» в отдельный каталог.
2. Запустите файл программы установки двойным кликом мыши «CNC\_Simulator\_Setup.exe».
3. Подтвердите выбор текущего языка интерфейса программы установки.

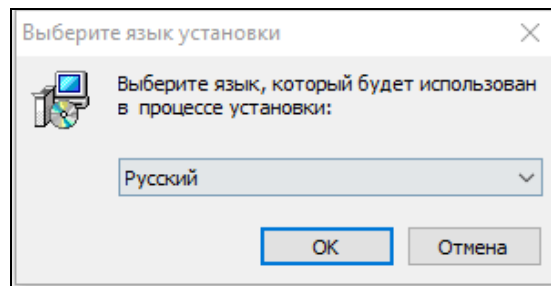


4. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения, в случае принятия которых нажмите кнопку «Далее».

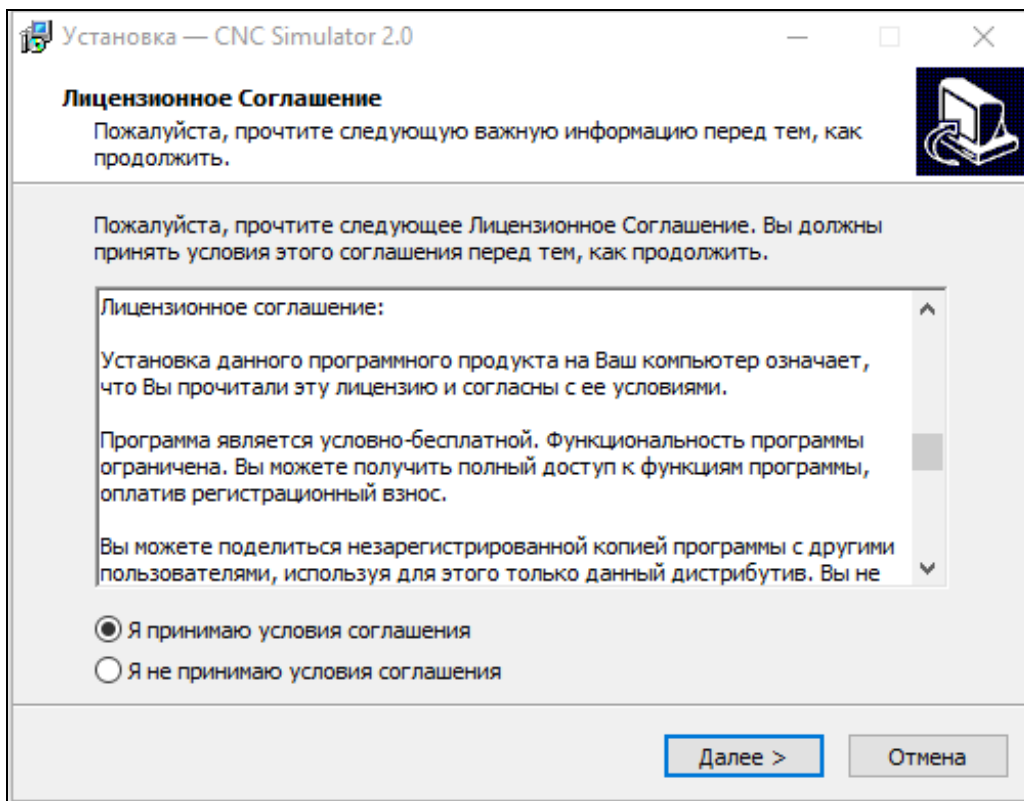


5. При необходимости создания ярлыка программы на рабочем столе установите соответствующий флажок, и нажмите кнопку «Далее».

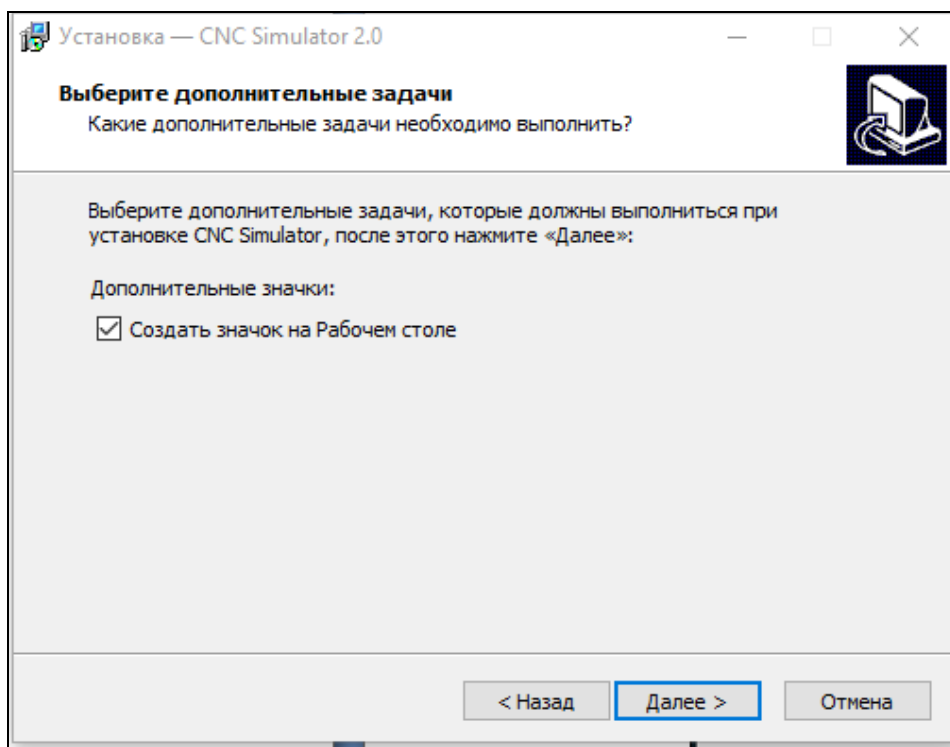


6. Для начала установки нажмите кнопку «Установить»

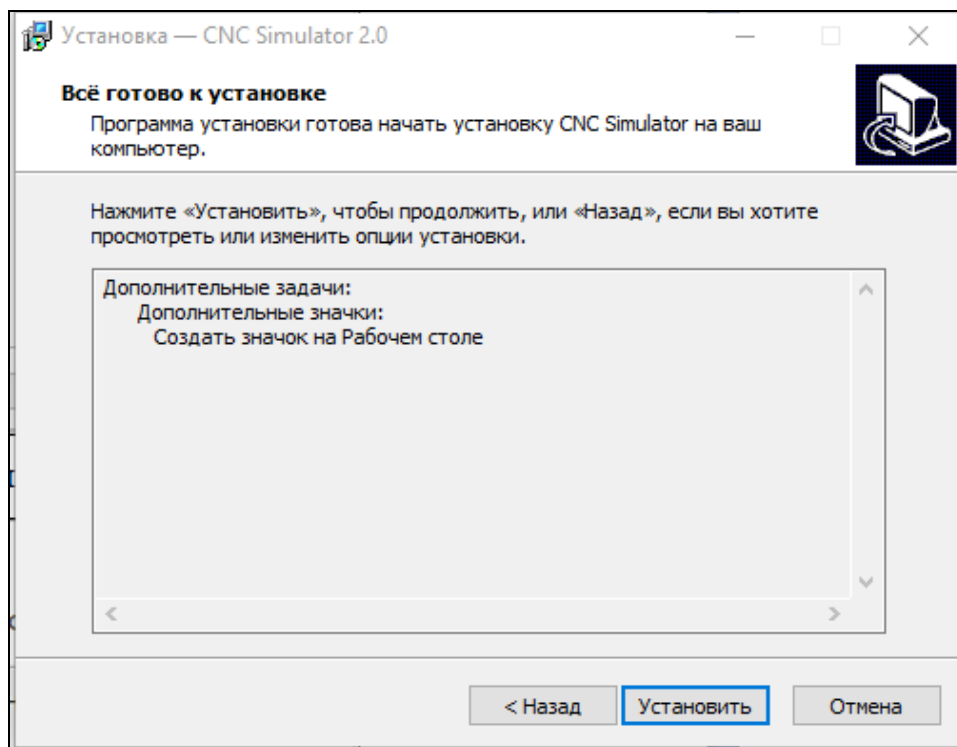

7. Дождитесь окончания процесса установки программы.

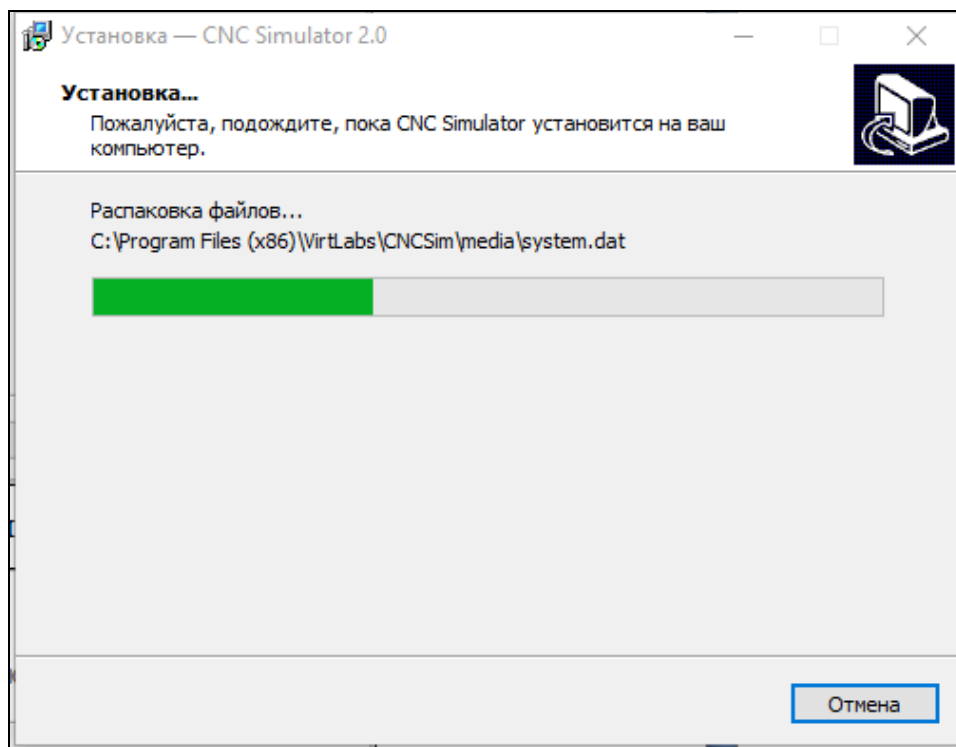

8. После завершения установки компонентов программы нажмите кнопку «Завершить».

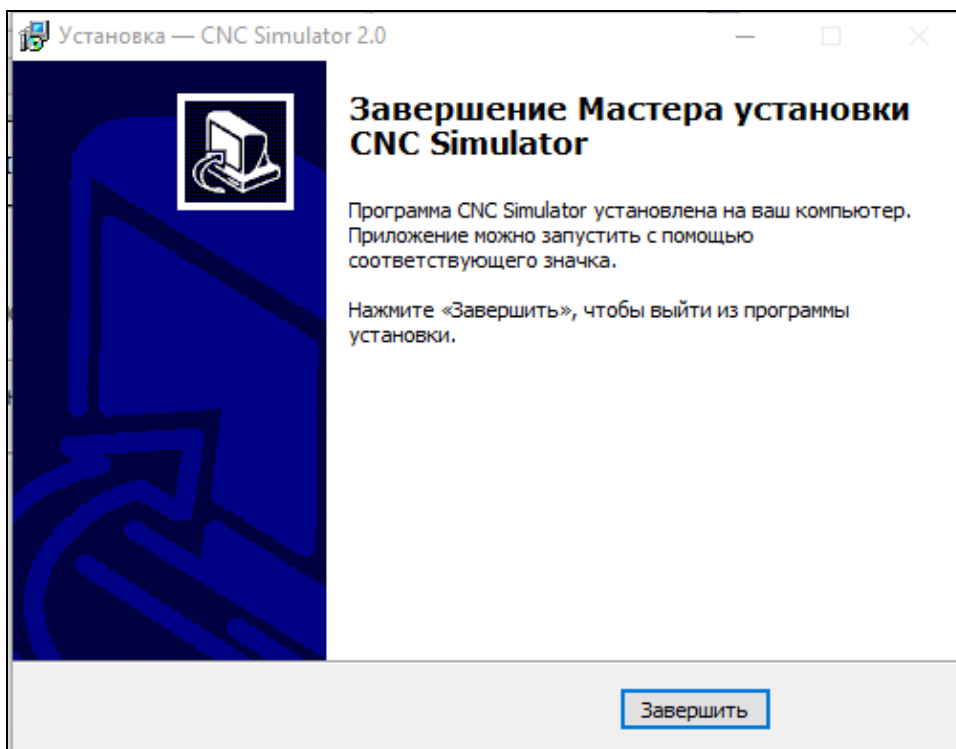

9. Для запуска программы используйте ярлык в меню «Пуск» или на «Рабочем столе» с пометкой «x32» или «x64» в названии для 32-битной или 64-битной версии операционной системы, соответственно.

**Примечание:** в случае отсутствия воспроизведения звука при выполнении программы, необходимо установить системные компоненты Microsoft DirectX 9.0.c с официального веб-сайта компании Microsoft:

<https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=35>